

**PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ/ PIĘCIOLETNIEJ\* NR 2/2019**

 
- PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO / ROZSZERZONEGO\* OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu											
1	Numer ewidencyjny (JNI): brak	5	JAD:								
2	Nr drogi: 103717	6	Najbliższa miejscowość: Dworzysk								
3	Kilometraż:	7	Rodzaj i nazwa przeszkody: rzeka Sokołda								
4	Materiał konstrukcji dźwigarów: stal	8	Długość obiektu: 16,80m								
STAN TECHNICZNY OBIEKTU										EKSPERTYZA	
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia						Ocena stanu	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania	
1	Nasypy i skarpy	UT	WT	DT				3	NIE		
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	UT	UD					3	NIE		
3	Nawierzchnia jezdni	UD	KD	RD	AD			2	NIE		
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki							-	-		
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	ND	WD	AD	PD			1	NIE		
6	Belki podporęczowe, gzymsy	WD	ND	CD	AD			3	NIE		
7	Urządzenia odwadniające							-			
8	Izolacja pomostu							-			
9	Konstrukcja pomostu	UD	KD	RD	AD			2	NIE		
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	UD	KD	DD	AD			1	NIE		
11	Łożyska							-			
12	Urządzenia dylatacyjne							-			
13	Przyczółki	UB	NB	CB				3	NIE		
14	Filary	UD	KD	CD	AD	RA		1	NIE		
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	UT	DT	NT				3	NIE		
16	Przeguby							-			
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka	DD	ND	CD				3	NIE		
18	Urządzenia ochrony środowiska							-			
19	Urządzenia obce							-			
Stan pogody: słonecznie		Ocena średnia obiektu:						1,92			
Temperatura: + 12		OCENA CAŁEGO OBIEKTU:						1,00			
<b>Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń):</b>											
Ubytki materiału w pomoście oraz rysy, deformacje stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla pojazdów poruszających po obiekcie. Należałoby zredukować dopuszczalną prędkość ruchu w celu ograniczenia oddziaływań dynamicznych. Bardzo odchylona od pionu poręcz oraz zdeformowane pokłady drewniane stanowią zagrożenie dla pieszych.											
<b>Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń):</b>											
<b>PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA***</b>											
Parametr							Ograniczenie**	Ocena			
1. Bezpieczeństwo ruchu publicznego							TAK	0			
2. Aktualna nośność obiektu							TAK	0			
3. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów							TAK	0			
4. Szerokość skrajni na obiekcie							NIE	2			
5. Wysokość skrajni na obiekcie							NIE	2			
6. Skrajnia / światło pod obiektem							NIE	2			
<b>ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***:</b>											
Estetyka obiektu jest niezadawalająca ze względu na ubytki i korozję w pomoście oraz pochyloną poręcz drewnianą. Obiekt posiada liczne zacieki, zanieczyszczenia. Skarpy zdeformowane z ubytkami gruntu w nasypach i bujną roślinnością.											
<b>WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:</b> nie wykonano doraźnej konserwacji wraz z impregnacją.											

## WNIOSKOWANE ZALECENIA

Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu	Tak	A
2. Ograniczenie nośności do 3,5t [Mg]	TAK	A
3. Ograniczenie prędkości ruchu do ..... [km/h]	NIE	A
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do ..... [cm]	NIE	
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do ..... [cm]	NIE	
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do ..... [cm]	NIE	
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do ..... [cm]	NIE	
8. Oznakowanie obiektu	TAK	A
9. Przeprowadzenie <i>przeгляdu rozszerzonego</i> poza planem przeglądów	NIE	
10. Przeprowadzenie <i>przeгляdu szczegółowego</i> poza planem przeglądów	NIE	
11. Wykonanie prac porządkowych	NIE	
12. <b>Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**</b> : NIE		

### WYKONAWCA PRZEGLĄDU

Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu: 13.05.2019r.
I. mgr inż. Elżbieta Grygorczuk	PDL/BD/0176/09		

 
### WNIOSKI:

Ze względu na przydatność obiektu do użytkowania wymagane jest natychmiastowe przeprowadzenie prac interwencyjnych, pilne wykonanie remontu lub przebudowy obiektu. Obiekt wykazuje nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujące przydatność użytkową. Należałoby wyłączyć obiekt z ruchu.

Data: .....

*13.05.2019r.*

*mgr inż. Elżbieta Grygorczuk  
PDL/BD/0176/09*

  
pieczęć i podpis

*Przeglądy podstawowe spełniają wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959, z 2005 r. nr 113, poz. 954, nr 163, poz. 1362, nr 169, poz. 1419, z 2006 r. nr 12, poz. 63).*

*Przeglądy rozszerzone spełniają wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, poz. 1419, z 2006 r. nr 12, poz. 63).*

### Załączniki do protokołu *przeгляdu rozszerzonego*:

1. Dokumentacja fotograficzna obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń
3. ~~Protokoły kontroli urządzeń obcych: oświetleniowych / gazowych / telekomunikacyjnych / energetycznych / wodociągowych / ciepłowniczych / innych\*~~

\* – niepotrzebne skreślić, \*\* – wpisać „tak” lub „nie”, \*\*\* – wypełniać w czasie wykonywania *przeгляdu rozszerzonego*

Załącznik 1 do protokołu okresowej kontroli pięcioletniej nr 2/2019

Numer ewidencyjny obiektu:  
.....

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU**  
z dnia 13.05.2019r.

Karta nr 1.1



Fot. 1. Widok mostu od strony najazdu



Fot. 2. Widok mostu z boku

**Załącznik 1 do protokołu okresowej kontroli pięcioletniej nr 2/2019**

Numer ewidencyjny obektu: .....	<b>DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA</b> <b>OBIEKTU</b> z dnia 13.05.2019r.	Karta nr 1.2
---------------------------------------	--	--------------



Fot. 3. Widok mostu od spodu

Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli pięcioletniej nr 2/2019

Numer ewidencyjny obiektu:

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ**  
z dnia 13.05.2019r.

Karta nr 2.1



Fot. 4. Korozja dźwigarów stalowych oraz widoczne przecieki przez pokład drewniany – brak izolacji



Fot. 5. Ubytek materiału pokładów drewnianych oraz liczne spękania, rysy pomostu

Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli pięcioletniej nr 2/2019

Numer ewidencyjny obiektu:

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ**  
z dnia 13.05.2019r.

Karta nr 2.2



Fot. 6. Korozja biologiczna, gnicie, ubytki, pęknięcia, zmurszenie na poręczach drewnianych. Widoczne są też zanieczyszczenia, zacieki, mchy na belce podporęczowej. Widać wyraźnie przemieszczenie (odchylenie) poręczy.



Fot. 7. Na poręczach drewnianych widoczne zanieczyszczenia i mchy – brak impregnacji drewna i prac bieżącego utrzymania. Na podporach pośrednich widoczna jest barwica (tzw. sinizna) i pleśnienie prawdopodobnie wywołane przez grzyby.